



**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Вологодской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 8(8172) 57-11-02, e-mail: oogpn-und@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 35,  
тел. 8(8202) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 176/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 2"

(каким является контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 176 от « 26 » августа 2021 года в период с «23» сентября 2021 г. по «28» сентября 2021 г.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Череповец Ефимов Александр Олегович лейтенант внутренней службы  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Марамзина Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
I этаж				
1.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отделяющая	п. 16 «д» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	

	помещение № 15 от № 6 (согласно плана технического паспорта)			
2.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 15 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
3.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 15 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (частично выполнены деревянные панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
4.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 15 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
5.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 16 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	22.08.2022	
6.	Дверной проем (дверь) эвакуационного выхода из лестницы (помещения №23 согласно технического паспорта) в коридор (помещение №15 согласно технического паспорта), заколочен глухим деревянным листом	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
7.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации лестничной клетки (помещении № 23 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
8.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 16 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	

9.	При эксплуатации эвакуационных путей из учебного класса (помещение № 21 согласно плана технического паспорта), в тамбур (помещение № 16 согласно плана технического паспорта), допущена размещение (установка) деревянных шкафов	п. 16 «ж» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
10.	Отсутствует возможность открытия замков на установленных решетках оконных проемов, являющиеся аварийными выходами из помещений первого этажа	п. 16 «г» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
11.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения тамбура непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 24 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
12.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 6 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
13.	При эксплуатации эвакуационного пути и выхода не обеспечено соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационного пути и выхода) из помещения коридора №6 в помещение № 94 (согласно плана технического паспорта), допущена установка металлической решетки	п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
14.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 6 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	22.08.2022	
15.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 89 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	22.08.2022	
16.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отделяющая помещение № 94 от № 6 (согласно плана технического паспорта)	п. 16 «д» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
17.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 94 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
18.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре (помещение № 94 согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
19.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) в	п. 35 «в» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	

	помещении № 93 (согласно плана технического паспорта)			
20.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 91 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	22.08.2022	
21.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении № 92 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «в» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
22.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 94 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
23.	На дверях помещения предусмотренное под хранение различного оборудования (помещение № 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98 согласно технического регламента) отсутствует обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
24.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 25 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (частично выполнены деревянные панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
25.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 25 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
26.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 25 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
27.	Допущена эксплуатация	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. №	22.08.2022	

	электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в коридоре (помещение № 25 согласно плана технического паспорта)	1479;		
28.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении №30 согласно плана технического паспорта	п. 35 «в» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
29.	На дверях помещения предусмотренное под хранение различного оборудования (помещение № 27 согласно технического регламента) отсутствует обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
30.	На дверях производственного помещения (учебная мастерская) отсутствует обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение № 29 согласно технического регламента)	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
31.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 27 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	22.08.2022	
32.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 30 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	22.08.2022	
33.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения тамбура непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 28 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
34.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации лестничной клетки (помещении № 33 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
35.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации лестничной клетки (помещении № 41 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
36.	Допущено хранение горючих материалов, оборудования, предметов на лестничной клетки (помещении № 33 согласно плана технического паспорта)	п. 16 «к» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
37.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из коридора (помещение № 25 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 34 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
38.	Запоры (замки) на двери	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	

	эвакуационного выхода из помещения тамбура непосредственно наружу. не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 36 согласно плана технического паспорта)	1479		
39.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из лестницы (помещение № 41 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 38 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
40.	Ширина запасного эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 40 согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 1,2 м (по факту 1 м)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
41.	Допущена установка водосточной трубы напротив эвакуационной двери, предусмотренная для эвакуации с лестницы (помещение № 41 согласно плана технического паспорта) в тамбур запасного эвакуационного выхода (помещение № 38 согласно плана технического паспорта)	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
42.	В тамбуре эвакуационного пути (помещение № 38 согласно плана технического паспорта) с лестницы (помещение № 41 согласно плана технического паспорта) допущено хранение различного оборудования, инвентаря	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
43.	Двухстворчатые двери, отделяющие поэтажный коридор (помещение № 25 согласно плана технического паспорта) от лестницы (помещение № 41 согласно плана технического паспорта) не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнением в притворе	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
44.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 80 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
45.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 80 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
46.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 83 согласно плана технического паспорта) допущена	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;	22.08.2022	

	горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020		
47.	Допущена размещение (установка) на путях эвакуации торгового аппарата (коридор, помещение № 83 согласно плана технического паспорта)	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
48.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 83 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
49.	Запоры (замки) на дверях основного эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из коридора (помещение № 6 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 1 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
50.	При эксплуатации основного эвакуационного выхода из коридора (помещение № 6 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 1 согласно плана технического паспорта) допущена размещение (установка) рамки металлоискателя	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
51.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 5 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	22.08.2022	
52.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 3 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4 НПБ 110-03	22.08.2022	
53.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа с лестницы (помещение № 7 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 5 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
54.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа с лестницы (помещение № 79 согласно плана технического паспорта) в тамбур (помещение № 3 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
55.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 3 согласно плана	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от	22.08.2022	

	технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020		
56.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 5 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
57.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 3 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (частично выполнены деревянные панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
58.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения тамбура непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (помещение № 64 согласно плана технического паспорта)	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
59.	При эксплуатации эвакуационного пути и выхода не обеспечено соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационного пути и выхода) из помещения тамбура №3 в помещение № 1 (согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
60.	При эксплуатации эвакуационного пути и выхода не обеспечено соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационного пути и выхода) из помещения тамбура №5 в помещение № 1 (согласно плана технического паспорта)	п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
61.	В тамбуре эвакуационного пути (помещение № 3 согласно плана технического паспорта) с лестницы	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	



	(помещение № 79 согласно плана технического паспорта) допущено хранение различного оборудования, инвентаря			
62.	В тамбуре эвакуационного пути (помещение № 5 согласно плана технического паспорта) с лестницы (помещение № 7 согласно плана технического паспорта) допущено хранение различного оборудования, инвентаря	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
63.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из столовой (помещение № 99 согласно плана технического паспорта) в коридор (помещение № 80 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
64.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации лестницы (помещение № 7 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
65.	На путях эвакуации (лестница, помещение № 7 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
66.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации лестницы (помещение № 79 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
67.	На путях эвакуации (лестница, помещение № 79 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
<b>2-й этаж здания</b>				
68.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 7, 15, 24, 44 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	

	подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)			
69.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 7, 15, 24, 24 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
70.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 24 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (частично выполнены деревянные панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
71.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 7, 15, 24, 44, 57 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
72.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отделяющая помещение № 57 от № 7 и 24 (согласно плана технического паспорта)	п. 16 «д» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
73.	Дверной проем (дверь) эвакуационного выхода из коридора (помещения № 15 согласно технического паспорта) на лестницу (помещение № 23 согласно технического паспорта), заколочен глухим деревянным листом	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
74.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отделяющая помещение № 15 от № 7 и 24 (согласно плана технического паспорта)	п. 16 «д» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
75.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении № 9	ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ;	22.08.2022	

	(согласно плана технического паспорта)	п. 4 НПБ 110-03		
76.	Двухстворчатые двери, отделяющие поэтажные коридоры (помещение № 7, 15, 24 согласно плана технического паспорта) от лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнением в притворе	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
77.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из коридора (помещение № 7, 15, 24 согласно плана технического паспорта) на лестничную клетку	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
78.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
<b>3-й этаж здания</b>				
79.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 7, 13, 22, 40 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
80.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 7, 13, 22, 40 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
81.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 7, 13, 22, 40 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
82.	Допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отделяющая помещение № 13, от № 7 и 22 (согласно плана технического паспорта)	п. 16 «д» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
83.	Дверной проем (дверь) эвакуационного выхода из коридора (помещения № 13 согласно технического паспорта) на лестницу (помещение № 21 согласно технического паспорта), заколочен	п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	

	глухим деревянным листом		22.08.2022	
84.	Двухстворчатые двери, отделяющие поэтажные коридоры (помещение № 7, 15, 24 согласно плана технического паспорта) от лестничных клеток не оборудованы устройством для samozакрывания и уплотнением в притворе	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020		
85.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из коридора (помещение № 7, 15, 24 согласно плана технического паспорта) на лестничную клетку	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
87.	Отсутствуют знаки направления на путях эвакуации в коридоре	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
88.	Допущено размещение (установка) на путях эвакуации деревянных конструкций сцены из помещения актового зала (помещение № 52 согласно плана технического паспорта) в коридор (помещение № 22 согласно плана технического паспорта)	п. 27"б" ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
<b>4-й этаж здания</b>				
89.	Двери, помещения (помещение № 6, 7, 9, 10 согласно технического регламента) книгохранилища, выполнены не противопожарными с ненормированным пределом огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.2, СП 4.13130.2013	22.08.2022	
90.	На дверях помещения книгохранилища (помещение № 6, 7, 9, 10 согласно технического регламента) отсутствует обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	22.08.2022	
91.	Двери, отделяющие поэтажные коридоры (помещения № 2, 6, 11, 3 согласно плана технического паспорта) от лестничных клеток не оборудованы устройством для samozакрывания и уплотнением в притворе	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130.2020	22.08.2022	
92.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из коридора (помещение № 2 согласно плана технического паспорта) на лестничную клетку	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	22.08.2022	
<b>Системы противопожарной защиты</b>				
93.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения,	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009* п. 5.18 СП 484.1311500.2020, п. 4.5, 4.6 СП 6.13130.2009*, п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013	22.08.2022	

 
дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем).			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

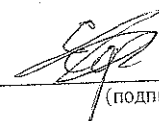
Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
Марамзина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по городу Череповец  
лейтенант внутренней службы Ефимов А.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)